

**VERSION TC/VERSIÓN TC/VERSÃO TC/VERSİYON TC/TC 型/ВЕРСИЯ ТС/ТС
VÁLTOZAT/VERZE TC**

**VERSION LC/VERSIÓN LC/VERSÃO LC/VERSİYON LC/LC 型/ВЕРСИЯ LC/LC
VÁLTOZAT/VERZE LC**

**VERSION DUO 90/VERSIÓN DUO 90/VERSÃO DUO 90/VERSİYON DUO 90/DUO 90
型/ВЕРСИЯ DUO 90/DUO 90 VÁLTOZAT/VERZE DUO 90**

**VERSION NC70/VERSIÓN NC70/VERSÃO NC70/VERSİYON NC70/NC 70 型/
ВЕРСИЯ NC70/NC70 VÁLTOZAT/VERZE NC70**

MONOBLOC



ALLMATIC
Spannsysteme JAKOB

ALLMATIC
Spannsysteme JAKOB

2

3

ALLMATIC
Spannsysteme JAKOB

**Um Fehlbedienung = Schäden zu vermeiden:
Bitte lesen, insbesondere Seite 4 bis 17**



**To avoid maloperation and damages:
Please read, particularly pages 4 to 17**

**Afin d'éviter tout dommage lié à une erreur d'utilisation,
merci de vous rendre aux pages 4 à 17**

**Per evitare operazioni errate con conseguente danno:
si prega di leggere in particolare le pagine da 4 a 17**

Verehrter Kunde,

Wir freuen uns über Ihr Vertrauen, das Sie in unsere Qualitätsprodukte setzen und möchten uns für den Kauf bedanken.

Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung, denn:

Die Sicherheit und die Genauigkeit hängt auch von Ihnen ab.

Dear customer,

Thank you for placing your trust in us and purchasing one of our high quality products.

Please follow all the information given in these instructions carefully, because:

The safety and accuracy of the product's operation are dependent on your actions.

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en achetant nos produits de qualité.

Veuillez tenir compte des instructions contenues dans le mode d'emploi, car:

La sécurité et la précision dépendent également de vous.

Gentile cliente,

Siamo lieti della fiducia accordataci e La ringraziamo per il Suo acquisto.

DE

EN

FR

IT

Hersteller-Nachweis

Manufacturer's details

Constructeur

Dati del produttore

Published by:
ALLMATIC-Jakob
Spannsysteme GmbH
Jägermühle 10
87647 Unterthingau
Germany

Tel.: +49 (0)8377 929-0
Fax: +49 (0)8377 929-380
www.allmatic.de
info@allmatic.de

Verwendungszweck

Intended use

Domaine d'application

Impiego previsto

Der ALLMATIC NC-Maschi-nenschraubstock darf nur zum Spannen von **festen** Werkstücken verwendet werden.

The ALLMATIC NC pour machines NC ne doit être utilisé que pour le serrage de pièces à usiner **rígides**.

L'étau ALLMATIC NC pour machines NC ne doit être utilisé que pour le serrage de pièces à usiner **rígides**. La morsa ALLMATIC NC può essere utilizzata soltanto per serrare pezzi fissi.

Sicherheitshinweise**Safety precautions****Consignes de sécurité****Norme di sicurezza**

A Elastische Werkstücke bauen nur geringe Spannkraft auf und sind eine Gefahr für Personen und Umwelt.

Spannkraftaufbau erfolgt nur durch **rechts-drehende** Kurbeln.

A Bei geringer Spannkraft besteht Gefahr durch sich **lösende** Werkstücke.

Mit dem ALLMATIC NC tägliche Personen müssen vor Arbeitsbeginn die **Bedienungsanleitung** gelesen haben.

A Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.

Reparaturen an der kraftübertragenden Spindel dürfen nur von Sachkundigen vorgenommen werden. Bei Ersatzbedarf sind nur vom Hersteller zugelassene Bau-teile zu verwenden.

A Eine Überprüfung der Spindelkraft ist nur mit einem elektronischen Meßgerät möglich.

Alle maschinenpezifischen Unfallverhütungsvorschriften sind zu befolgen.

A Für Zubehör-Teile gelten die gleichen Vorschriften.

Flexible workpieces only generate a low level of clamping power and represent a danger to persons and surroundings. When building the clamping pressure, **only** turn the handle in a **clockwise** direction.

Workpieces may fall off if too little clamping pressure is applied.

Persons using with the ALLMATIC NC must read the **operating instructions** before commencing work.

Avoid all hazardous working practices.

Repairs to the power-transmitting spindles may only be carried out by experts. Only components that have been approved by the manufacturer may be used as replacement parts.

The spindle power can only be checked using an **electronic measuring instrument**.

Please follow all machine-specific accident prevention instructions.

The same regulations apply to **accessories**.

Les pièces **élastiques** ne présentent qu'une moindre résistance à l'effort de serrage appliqué, elles constituent un danger potentiel pour l'opérateur et l'environnement de la machine. Serrer progressivement la pièce en tournant la manivelle **dans le sens horaire**. Si l'effort de serrage appliquée n'est pas suffisant, il y a **risque de desserrage** de la pièce.

Avant toute utilisation de l'état ALLMATIC NC, les opérateurs concernés sont tenus de lire **attentivement la notice d'emploi**. Toute utilisation non conforme aux règles de sécurité comporte des risques et est absolument à proscrire.

Les réparations sur la vis de transmission ne doivent être effectuées que par des personnels dûment qualifiés. En cas de remplacement, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine, préconisées par le constructeur. La puissance del mandrino può essere controllata **soltanto con uno strumento di misurazione elettronico**.

Osservare attentamente tutte le prescrizioni relative alla prevenzione relativa alla prevenzione sugli infortuni. Le stesse prescrizioni valgono anche per gli **accessori**.

I pezzi **flessibili** generano soltanto una scarsa pressione di serraggio e sono fonte di pericolo per le persone e per l'ambiente.



Il serraggio avviene **soltanto** girando la manovella **in senso orario**.

Se la pressione di serraggio è troppo bassa sussiste pericolo, perché i **pezzi si potrebbero sbloccare**.

Il personale addetto all'utilizzo di ALLMATIC NC, les opérateurs concernés sont tenus de lire **attentivement la notice d'emploi**. Toute utilisation non conforme aux règles de sécurité comporte des risques et est absolument à proscrire.

Le riparazioni al mandrino di trasmissione possono essere effettuate soltanto da personale qualificato. In caso di necessità di pezzi di ricambio, utilizzare soltanto i ricambio prescritti dal produttore. La potenza del mandrino può essere controllata **soltanto con uno strumento di misurazione elettronico**.

Osservare attentamente tutte le prescrizioni relative alla prevenzione sugli infortuni. Le stesse prescrizioni valgono anche per gli **accessori**.

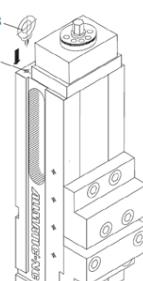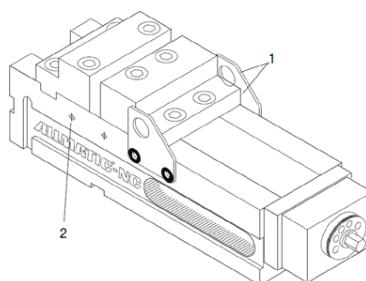Transport**Transportation****Transport****Trasporto****Waagrechter Transport**

mit angeschraubter Lasche (1) am Anschlußgewinde (2)

senkrechter Transport

mit Ringschraube (3) am Anschlußgewinde (4)

A geeignetes Hebezeug verwenden!

A Es dürfen keine Transportvorrichtungen zwischen die Backen gespannt werden.

A Die Langlöcher sind nicht für Lastaufnahmemittel geeignet.

Transportation equipment may not be clamped between the jaws

The slots are not suitable for attaching load-bearing equipment

Horizontal transportation

with bracket (1) screwed to connecting thread (2)

Vertical transport

with ring screw (3) on connecting thread (4)

Use suitable lifting gear

Transportation equipment may not be clamped between the jaws

Transportation equipment may not be clamped between the jaws

Transport: orientation suivant **l'axe horizontal**: la patte de fixation (1) étant fixée sur les traraudages de raccordement (2)

Transport: orientation suivant **l'axe vertical**: la vis à anneau de manutention étant visée dans la traraudage de raccordement (4)

Utilizzare dei dispositivo di sollevamento idonei.

Non fissare alcun dispositivo di trasporto tra le gambe.

I fori allungati non sono adatti per i dispositivi di sollevamento.

Lagerung

Lagern nur in trockener Umgebung.

A Stellen Sie sicher, daß Ihr Kühlmedium korrosions-verhindernde Eigenschaften hat.

Storage

Only store in a dry place.

A Ensure that your cooling medium has anti-corrosive properties.

Stockage

Le stockage doit s'effectuer dans un endroit sec.

A Assicurarsi che il mezzo riferi gerante abbia proprietà di protezione alla corrosione.


Magazzinaggio

Conservare soltanto in luoghi asciutti.

A Assicurarsi che il mezzo riferi gerante abbia proprietà di protezione alla corrosione.

Installation auf Maschinentischen**Installation on machine tables****Installation de l'eau sur le banc de la machine****Installazione su tavole macchina****Installation Rücken an Rücken**

(gilt nicht für NC Single LC)

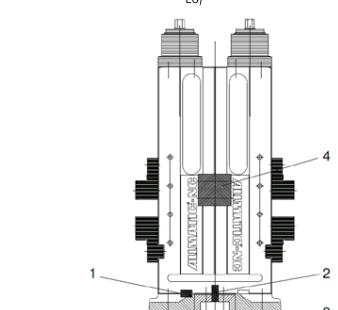

Zueinander gerichtete Flächen auf Unebenheiten prüfen, säubern und einölen.

Paßnutsteine (1) und Nutstensteine (2) in die Nute und Mittelbohrung der DUO-Kopfplatte (3) befestigen.

Beide ALLMATIC NC Rücken an Rücken auf DUO-Kopfplatte stellen und Schrauben von unten **leicht anziehen**.

ALLMATIC NC-Aufbau mit den Spannpratzen (4) zusammen-klemmen.

Schrauben für beide ALLMATIC NC von unten anziehen,

ALLMATIC NC-Aufbau auf Maschinentisch ausrichten und befestigen.

Note: A angle plate (No. 2950/-) can be installed in place of the 2nd ALLMATIC NC.


Hinweis: Anstelle des 2.

ALLMATIC NC kann auch ein

Stützwinkel montiert werden.

Installation Back-to-back

(does not apply to NC Single LC)

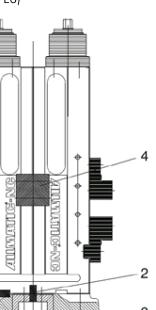

Check that facing surfaces are even, then clean and oil.

Attach aligning keys (1) and slot pin (2) into the slot and the centre hole of the DUO base plate (3).

Place both ALLMATIC NCs back to back on the DUO base plate and **gently tighten** the screws from below.

Clamp the ALLMATIC NC set-up together using the side clamps (4).

Tighten screws for both ALLMATIC NCs from below.

Align ALLMATIC NC set-up on machine table and attach.

Note: A angle plate (No.

2950/-) can be installed in

place of the 2nd ALLMATIC NC.


Hinweis: Anstelle des 2.

ALLMATIC NC kann auch ein

Stützwinkel montiert werden.

Installation en dispositif «dos à dos»

(ne s'applique pas aux modèles NC Single LC)

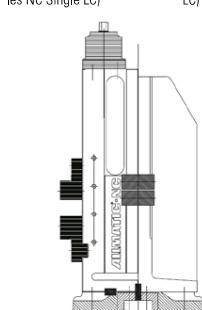

Vérifier les surfaces de jonction quant à l'absence d'impuretés; ensuite, nettoyer et huiler les surfaces de jonction.

Introduire les coulisseaux (1) dans la rainure d'ajustage, et la goujette d'ajustage dans l'axe central de la plaque frontale DUO (3), puis les fixer.

Disposer les deux étaux ALLMATIC NC dos à dos sur la plaque frontale DUO, puis **serrer légèrement** le vis par le dessous.

Blockare insieme gli ALLMATIC NC schiena contro schiena sulla piastra DUO e **avvitare leggermente** le viti da sotto.

Avvitare insieme le due viti di ciascun ALLMATIC NC.

Sistemare questa composizione di ALLMATIC NC sulla tavola e fissarla.

Suggerimento: Al posto del secondo ALLMATIC NC è anche possibile montare un angolare d'appoggio.

Installazione schiena a schiena

(non possibile per NC Single LC)



Controllare che non vi siano irregolarità sulle superfici di appoggio, pulirle e lubrificarle.

Fissare il tassello scorrevole (1) ed il perno (2) nella scanalatura e nel foro centrale della piastra DUO (3).

Posizionare entrambi gli ALLMATIC NC schiena contro schiena sulla piastra DUO e **avvitare leggermente** le viti da sotto.


Blockare insieme le due viti di ciascun ALLMATIC NC.

Avvitare insieme le due viti di ciascun ALLMATIC NC.

Sistemare questa composizione di ALLMATIC NC sulla tavola e fissarla.

Suggerimento: Al posto del secondo ALLMATIC NC è anche possibile montare un angolare d'appoggio.

DE
EN
FR
IT

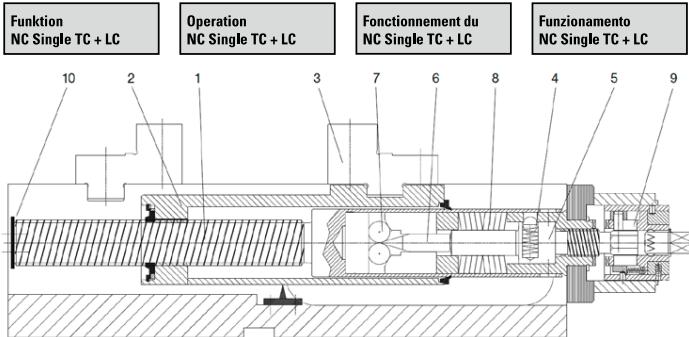

Durch **RECHTS-drehen** der Zustellspindel (1) bewegen sich die Spindelmutter (2) mit der mobilen Backe (3) in Spannrichtung.

Nach Anlegen der mobilen Backe (3) am Werkstück bleibt die Zustellspindel (1) als Abstützung stehen, die Ausrastkupplung (4) rastet aus.

Die Druckspindel (5) wird weitergedreht bis zum Anschlag. Der Keilbolzen (6) spreizt den Kraftverstärker (7). Die Nachspannfedern (8) werden elastisch verformt.

Mit der Krafteinstell-Mechanik (9) wird die Drehbewegung nach dem Ausrasten begrenzt.

A Scheibe (10) als Verfahrens-Begrenzung nicht verlieren.

The spindle nut (2) and the mobile jaw (3) move in the clamping direction by **tur-nig the feed spindle (1) CLOCKWISE**.

After placing the mobile jaw (3) against the workpiece, the feed spindle (1) remains as a support, and the de-clutch coupling disengages.

The pressure spindle (5) continues to turn until it reaches its final stop. The key bolt (6) prises open the power booster (7). The Belleville springs (8) become elastically deformed.

The rotation movement after disengaging is restricted by the power adjusting mechanism (9).

Do not lose the travel distance limiting washer (10).

En tournant la vis d'avance (1) **dans le sens horaire**, l'écrou de vis (2) et le mors mobile (3) avancent dans le sens de serrage.

Une fois le mors mobile (3) en appui contre la pièce à usiner, la vis d'avance (1) reste en position pour maintenir la pression, tandis que l'accouplement débrayable (4) est désembrayé.

La vis de compression (5) avance jusqu'à la position de butée. Le boulon à clavette (6) divarica il trasformatore di potenza (7). Le molle di tensione (8) si deformano in maniera elastica.

La meccanica di regolazione della potenza (9) permette di avere, dopo il disinnesco, un moto rotatorio limitato.

No perdere la piastra (10) di limitazione – distanza percorsa.

Le disque d'arrêt (10) sert à limiter le mouvement de rotation; conserver conscientieusement le disque d'arrêt.

Girando in **senso orario** il mandrino di alimentazione (1), la madrevite (2) con la ganascia mobile (3) si muove nella direzione di serraggio.

Dopo aver appoggiato la ganascia mobile (3) al pezzo, il mandrino di alimentazione (1) si ferma e la frizione si disinnesca.

Il mandrino di spinta (5) continua a girare fino all'arresto. Il perno a cuneo (6) divarica il trasformatore di potenza (7). Le molle di tensione (8) si deformano in maniera elastica.

La meccanica di regolazione della potenza (9) permette di avere, dopo il disinnesco, un moto rotatorio limitato.

Die Zustellspindeln (3) bleiben als Abstützung stehen, und die Ausrastkupplung (6) rastet aus.

Die Druckspindel (5) wird weitergedreht bis zum Anschlag. Der Keilbollen (6) spreizt den Kraftverstärker (9). Die Nachspannfedern (10) werden elastisch verformt.

Beide Spannstellen werden gemeinsam mit Hochdruck gespannt.

Mit der Krafteinstell-Mechanik (11) wird die Drehbewegung nach dem Ausrasten begrenzt.

Durch **RECHTS-drehen** der Zustellspindel (3) bewegen sich die Spindelmutter (4) mit der mobilen Backe (1 + 2) in Spannrichtung.

Die Mobilbacke (1) legt sich an das Werkstück in **Station 1** an und wird mit ca. 1200 N vorgespannt.

Beim Weiterdrehen der Zustellspindel (3) werden die Ausgleichsfedern (7) sowohl axial eingedrückt, bis das Werkstück in **Station 2** anliegt.

Die Zustellspindeln (3) bleiben als Abstützung stehen, und die Ausrastkupplung (6) rastet aus.

Die Druckspindel (5) wird weitergedreht bis zum Anschlag. Der Keilbollen (6) spreizt den Kraftverstärker (9). Die Nachspannfedern (10) werden elastisch verformt.

Both clamping stations are clamped **together with high pressure.**

The rotation movement is restricted by the pressure adjusting mechanism (11) after disengaging.

En tournant la vis d'avance (3) **dans le sens horaire**, les deux écrous de vis (1 + 2) sont déplacés dans la direction de serrage par **tur-nage la vis de la vis (3) clockwise**.

Le mobile jaw (1) se pose contre la pièce à usiner dans **Station 1** et est précontraint moyennant une force de compression d'environ 1200 N.

As feed spindle (3) continues to turn, the compensating springs (7) are pushed in axially until the workpiece reaches **station 2**.

The feed spindles (3) remain as supports and the declutch coupling (6) disengages.

Die Druckspindel (5) continuera de tourner jusqu'à la position de butée. Le boulon à clavette (6) divarica il trasformatore di potenza (9). Les molle di tensione (10) sono comprimate.

L'impact du serrage de haute pression s'exerce simultanément sur les deux points de serrage. Le mécanisme de réglage de la force de compression (11) permet de limiter le mouvement de rotation après le déembrayage de l'accouplement.

Girando in **senso orario** il mandrino di alimentazione (3), le due ecce di vis (4) con le ganasce mobili (1 + 2) si muovono nella direzione di serraggio.

La ganascia mobile (1) si appoggia al pezzo nella **Stazione 1** e viene effettuata una pretesione di ca. 1200 N.

Girando ulteriormente il mandrino di alimentazione (3) le molle di compensazione (7) vengono premute in maniera assiale fino a quando il pezzo non si appoggia nella **stazione 2**.

I mandrini di alimentazione (3) si fermano e la frizione si disforma (6).

Il mandrino di spinta (5) continua a girare fino all'arresto. Il perno a cuneo (6) divarica il trasformatore di potenza (9). Le molle di tensione (10) si de-formano in maniera elastica.

Entrambe le zone di serraggio vengono serrate **insieme** con alta pressione.

La meccanica di regolazione della potenza (11) permette di avere, dopo il disinnesco, un moto rotatorio limitato.

Funktion NC DUO 90 mech.
Operation NC DUO 90 mech.
Fonctionnement du NC DUO 90 mech.
Funzionamento NC DUO 90 mecc.



Toleranzausgleich:
NC DUO 90: $\pm 3,0 \text{ mm}$

Tolerance compensation:
NC DUO 90: $\pm 3,0 \text{ mm}$

Plage de Tolérance:
Sur le dispositif NC DUO, veiller à serrer toujours **2 pezzi identici**.

Tolleranze:
NC DUO 90: $\pm 3,0 \text{ mm}$

Mit dem NC-DUO 90 **immer 2 gleiche Werkstücke** spannen.

Clamping **single work-pieces** damages the spindle.

Never clamp the workpieces between the mobile jaws (1 + 2).

Con NC-DUO serrare sempre **2 pezzi identici**.

Beim Spannen von Einzel-Werkstücken wird die Spindel beschädigt.

Werkstücke **niemals** zwischen den Mobilbacken (1 + 2) spannen.

Serrando pezzi singoli, il mandrino viene danneggiato.

Non serrare mai i pezzi tra le ganasce mobili (1 + 2).

Krafteinstellung für NC-Single TC / LC

Clamping pressure adjustment for NC Single TC / LC

Réglage de la force de compression sur NC Single TC / LC

Regolazione della pressione di serraggio per NC Single TC / LC

Krafteinstellung für NC DUO 90 mech.
Clamping pressure adjustment for NC DUO 90 mech.

Bringen slip ring (1) in required position using Allen key (2).

F (kN)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NC Single TC/LC 125	Direct	10	20	30	40							
NC Single TC/LC 160	Direct	15	30	45	60							
NC Single TC/LC 200	Direct	15	30	45	60							

**für Single NC 70
für Single TC / LC 90
DUO 90 mech.**

Pull out sliding ring (1) and turn to required numer mark. Release sliding ring (1) again and re-engage in hexagon.

**für Single NC 70
Single TC / LC 90
DUO 90 mech.**

Tirer sur la bague coulissante (1), puis la positionner sur la position indexée (chiffre) souhaitée.

Relâcher la bague coulissante (1) puis la bloquer sur le dispositif d'arrêt à six pans.

**per Single NC 70
per Single TC / LC 90
DUO 90 mech.**

Tirare l'anello (1) e ruotarlo fino al numero desiderato.

Rilasciare l'anello (1) e reinserirlo nell'esagono.

Krafteinstellung für NC-Single TC / LC
Clamping pressure adjustment for NC Single TC / LC

A l'aide d'une clé à six pans (2), amener la bague à crans (1) dans la position (cran) souhaitée.

F (kN)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NC Single 70		1,8	2,5	3,5	4,5	6	8	10	12,5	15	17,5	20
NC Single 90 TC/LC		3,5	5	8	10	12	14	16	19	22	25	28
NC DUO mech. 90		4	8	13	18	23	28					

**für Single NC 70
für Single TC / LC 90
DUO 90 mech.**

Holding the locknut (1) and turning to the required number, release the locknut (1) again and re-engage in hexagon.

**für Single NC 70
Single TC / LC 90
DUO 90 mech.**

Tirare la chiave per viti a esagono (1) e ruotarla fino al numero desiderato.

Rilasciare la chiave per viti a esagono (1) e reinserirlo nell'esagono.

**per Single NC 70
per Single TC / LC 90
DUO 90 mech.**

Tirare l'anello (1) e ruotarlo fino al numero desiderato.

Rilasciare l'anello (1) e reinserirlo nell'esagono.

Einspannen & Lösen des Werkstückes

Spindel und Schlitten müssen stets leichtgängig sein.

Werkstücke genau positionieren.

A Grate am Werkstück müssen vorher entfernt werden.

A Werkstücke richtig einspannen (siehe Abb.).

Clamping and releasing the workpiece

The spindle and the carriage must always run smoothly.

Always position the workpiece accurately.

Deburr workpieces before clamping.

Clamp workpiece correctly (see diagram).

Serrage/desserrage de la pièce

La vis et le chariot doivent toujours se déplacer sans effort.

La pièce doit être positionnée avec exactitude.

D'éventuelles bavures sur la pièce doivent être préalablement éliminées.

Veiller au serrage correct de la pièce (voir figure).


Serraggio e sbloccaggio del pezzo

Il mandrino e la slitta devono essere sempre scorrevoli.


Posizionare i pezzi in maniera precisa.

Eliminare precedentemente tutte le bavature sul pezzo.

Serrare bene il pezzo (vedi figura).

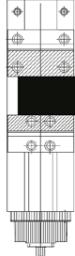

- richtig
- correct
- correct
- giusto

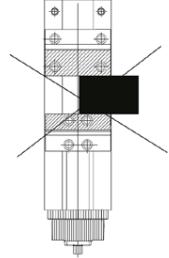


- falsch
- incorrect
- incorrect
- spagliato

Spannkraftaufbau erfolgt nur durch rechts-drehen des Kurbels.

When building the clamping pressure, only turn the handle in a clockwise direction.

Serrer progressivement la pièce en tournant la manivelle dans le sens horaire.

Il serraggio avviene soltanto girando la manovella in senso orario.

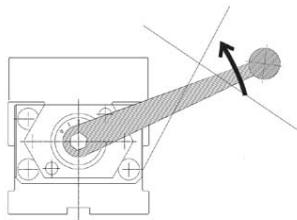

Niemals links-drehend spannen
Never clamp workpieces anti-clockwise
Ne jamais serrer en tournant vers la gauche
Mai serrare a giramento sinistra

Aufsatzbacken
False jaws
Mors spéciaux
Ganasce

Nicht benötigte Gewinde müssen mit Gewinde-Stopfen verschlossen werden.

Die Gewindebohrungen in der Spannfläche der Aufsatzbacken sind geeignet zur Aufnahme der Stufenleisten (Zubehör-Programm). Damit können Werkstücke hochgesetzt werden, z. B. für randnahes Durchbohren.

Im Zubehör-Programm sind eine Vielzahl weiterer Aufsatz-Backen lieferbar, z. B. Adapterbacken, Weiche Backen aus Stahl oder Aluminium, Pendelbacken u.s.w.

Zur Selbstfertigung von Sonderbacken stehen Schnittstellenzeichnungen zur Verfügung.

Threads not required must be sealed with thread plugs. The threaded holes in the clamping surface of the false jaws are suitable for accepting the step shoulders (accessory range). This means that workpieces can be raised, e.g. for drilling through close to the edge.

Numerous other jaws are available from the accessories range, e.g. adapter jaws, soft steel or aluminium jaws, pendular jaws etc.

Interface drawings are available for self-manufacture of special jaws

Les taraudages non utilisés doivent toujours être obturés à l'aide de bouchons filetés.

I fori filettati sulla superficie di serraggio delle ganasce sono adatti per i lardoni a gradino (accessori). In questo modo è possibile posizionare i pezzi più in alto, per es. per la foratura vicino ai bordi.

Tra i vari accessori sono disponibili anche molti tipi di ganasce, p. ex. ganasce di adattamento, ganasce dolci in acciaio o in alluminio, ganasce oscillanti ecc.

Per la preparazione di ganasce particolari sono a disposizione dei disegni in sezione,

Les taraudages pratiqués dans la surface d'appui des mors rapportés sont destinés à la fixation des «lardon à gradins». (Voir notre gamme d'accessoires). Les gradins servent à surélever la pièce, p. ex. pour permettre de pratiquer des trou de passage près du bord de la pièce.

Notre gamme d'accessoires vous offre un vaste choix de mors spéciaux, comme par exemple des mors adaptateurs, des mors «tendres» en acier ou en aluminium, des mors articulés etc.

En vue de la fabrication de mors spéciaux dans vos propres ateliers, nous mettons à votre disposition une gamme complète de dessins techniques en coupe.

Niemals Hammer oder Verlängerung benutzen.

Workpieces that are incorrectly clamped can slip out and represent a hazard to persons and surroundings.

In order to release the workpieces, turn the hand crank anti-clockwise until the coupling has clearly engaged. Remove workpiece.

Never use hammers or extensions.

Workpieces that are incorrectly clamped can slip out and represent a hazard to persons and surroundings.

Des pièces mal serrées risquent de se desserrer et présentent un danger pour l'opérateur et l'environnement de la machine.

Pour desserer la pièce: tourner la manivelle vers la gauche, jusqu'à ce que l'accouplement embraye (déclic audible), puis retirer la pièce.

Non utilizzare mai il martello o delle prolunghe.

I pezzi non serrati correttamente si possono staccare e causare danni alle persone o all'ambiente.

Per sbloccare girare la manovella a sinistra, fino a quando si sente che la frizione si è innestata. Levare il pezzo.

Aufsatzbacken
False jaws
Mors spéciaux
Ganasce

Die Aufsatzbacken bieten eine "Hohe Seite" und eine "Step Seite" auf der anderen Seite für das Einfügen der "Stufenseite" zum Einspannen des Werkstückes. Die Backen werden in den vorgesehenen Nuten aufgenommen und befestigt mit 12.9 Schrauben.

Screws that are too long damage the spindle.

Screws that are too short damage the threads.

First apply the pre-tightening torque, clamp the jaws against each other without the workpiece in order to compensate for slot play, and tighten the jaw attachment screws with the specified torque.

The jaws have a "high side" and a "step side" on the other side for clamping the workpiece in place. The jaws are held in the slots provided and are attached using 12.9 screws.

Screws that are too long damage the spindle.

Screws that are too short damage the threads.

Zuerst Voranzugs-Moment aufbringen, Spannbacken ohne Werkstück gegenüber einander spannen, um Nut-Spiel auszugleichen und Backen-Befestigungsschrauben mit angegebenem Drehmoment anzuziehen.



Les mors spéciaux ou «rapportés» présentent une «face haute» et une face configurée «en gradins», permettant de serrer la pièce. Les mors s'adaptent sur les rainures porte-mors prévues à cet effet, puis ils sont fixés à l'aide de 12 ou 9 vis.

Des vis trop longues risquent de détériorer la vis.

Des vis trop courtes risquent de détériorer le taraudeur de raccordage.


Montare prima la coppia di pre-serraggio, serrare le ganasce – senza il pezzo – una contro l'altra per regolare il gioco nella scanalatura e stringere le viti di fissaggio delle ganasce con la coppia indicata.

	M (Nm)
NC 70	20
NC 90	50
NC 125	80
NC 160/200	120

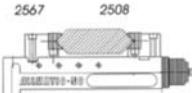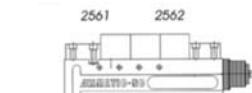
Anwendungsbeispiele
Examples of applications
Exemples d'application
Esempi


DE
EN
FR
IT

2560 2511

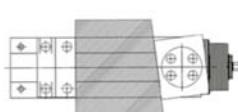

2572 2573

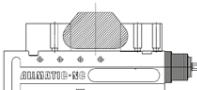

Alu



Stahl



2572 2565 + 2578



2570 2571

Reinigung + Wartung

Zum Reinigen Besen, Späne-nesauger bzw. Spänehaken verwenden.

! Bei Reinigung mit Druckluft Schutz-brille tragen. Es besteht Verletzungsgefahr durch aufwirbelnde Späne und Kühlemulsion.

Nach langerem Gebrauch empfehlen wir, den ALLMATIC NC zu zerlegen, gründlich zu reinigen und zu ölen.

Cleaning + Maintenance

Use a brush, chip extractor or chip removing hook for cleaning purposes.

Wear safety goggles when cleaning with compressed air as the dispersed chips and coolant pose a risk of injury.

After longer periods of use, we recommend that the ALLMATIC NC is disassembled, thoroughly cleaned and oiled.

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage, utiliser un balai, un aspirateur ou copeaux ou un crochet.

En cas de nettoyage à l'air comprimé, porter des lunettes de protection. Il existe un risque de blessures par projection de copeaux et de liquide de refroidissement.


Après une utilisation prolongée, nous recommandons de démonter l'étau ALLMATIC NC, de le nettoyer soigneusement et de l'huiler.

Pulizia e manutenzione

Per la pulizia, utilizzare spazzolini, aspiratrici o ganci per trucioli o copechi.

In caso di pulizia con aria compressa, indossare occhiali protettivi. Pericolo di lesioni dovute ai trucioli volanti e all'emulsione del refrigerante.

Dopo un utilizzo prolungato, si consiglia di smontare ALLMATIC NC, pulirla accuratamente e lubrificarla,

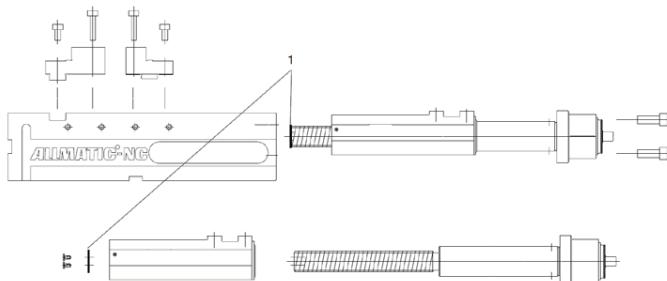NC Single TC / LC
NC Single TC / LC
NC Single TC / LC
NC Single TC / LC


Mobile Backe abmontieren, Druckplatte lösen, Spindel und Spindelmutter herausziehen, Sicherungsscheibe (1) am Gewindeende demontieren, Spindel aus Spindelmutter herausdrehen.

Nach Reinigung aller Komponenten, alle Gleitflächen einölen

Remove mobile jaw, undo pressure plate, remove spindle and spindle nut, remove securing washer (1) from end of thread, remove spindle from spindle nut.

After cleaning all components, oil all sliding surfaces.

Démonter les mors mobiles, desserrer la plaque de compression, retirer la vis avec son écrou, démonter le disque d'arrêt (1) monté à l'extrémité du filetage, puis dévisser l'écrou de la vis.

Après avoir nettoyé l'ensemble des composants en profondeur, huiler l'ensemble des surfaces de frottement.

Smontare la ganasca mobile, levare la piastra di serraggio, togliere il mandrino e la madrevite. Smontare la piastrina di sicurezza (1) posta nella parte finale della filettatura, girare il mandrino nella madrevite e levarlo.

Dopo aver pulito tutti i componenti, lubrificare tutte le superfici di scorrimento.

Fehlersuche
Störung
Ursache
Behebung

Allgemein
Schwergängigkeit von Spindel und Spindelmutter.

Spindelgewinde bzw. Gleitflächen durch Späne verschmutzt bzw. korrodiert.

ALLMATIC NC zerlegen, reinigen und einölen.

Spannkraft wird nicht aufgebaut Kraftverstärker wirkt nicht.

a) Kupplung rastet zu früh aus.

Spindel und Spindelmutter auf Leichtgängigkeit prüfen bzw. Kupplungsmechanik verschließen.

b) Anwender versucht durch Links-Kurbeln zu spannen.

Spindel nach Rechts drehen, dabei Kupplung wieder zum **spürbaren Einrasten** bringen.

c) Nach dem Lösen der Spannkraft ist die Kupplung nicht wieder spürbar eingerastet.

Spindel durch Links-drehen wieder zum Einrasten bringen – keine elastischen Werkstücke spannen.

d) Rastring in Stellung „0“.

Spannkraft einstellen.

Spindel lässt sich nicht mehr drehen.

Mobile Backe wurde mit zu langen Schrauben befestigt.

Richtige Schrauben-Länge verwenden.

NC Single TC + LC

Krafteinstellung am Rastring lässt sich nicht mehr auf „0“ stellen.

Späne in der Krafteinstell-Mechanik evtl. durch Preßluft verursacht.

Spindel zur Reparatur schicken, bzw. Austauschspindel anfordern, Kurbelzapfen in Spindel belassen.

Spannkraft kann nicht gelöst werden.

Kraftverstärker defekt.

Druckplatte vom Unterteil lösen, Spindel zur Reparatur schicken, bzw. Austauschspindel anfordern

NC DUO 90 mech.

Mobile Backen bewegen sich nicht mehr „synchron“.

Mitnehmer-Schrauben zwischen Spindel und Spindel-Lager haben sich gelöst.

NC DUO mech. zerlegen, Mitnehmer-Schrauben M6 (2 x) gut anziehen (ca. 8 Nm).


Angegebene Spannweiten werden nicht erreicht.

Spindelmutter sitzen nicht symmetrisch auf den Spindel-Gewinden.

Spindel demonstrieren, Spindelmutter verdrehen, Mittenmarkierung beachten.

Reinigung + Wartung
Cleaning+ maintenance NC DUO 90 mech.

- Mittenmarkierung – Gewindeanfang beachten!
- Centre mark – observe start of thread
- Indexation centrale – respecter l'amorce du filetage
- Controllare la marcatura centrale e l'inizio della filettatura

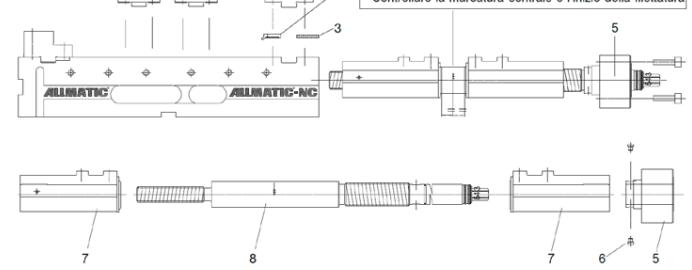

Remove drive-end fixed jaw (1), remove flat stripper (2) and cover plate (3), remove mobile jaws (4), undo spindle bearing (5), extract spindle and spindle nuts.

Undo support spindles (9) remove spindle bearing (5), unscrew spindle nuts (7) from spindle (8).

After cleaning all components, oil all sliding surfaces and install in reverse order.

Always install spindle nuts symmetrical to centre mark (observe start of thread).

! Die Spindelmuttern immer symmetrisch zur Mittenmarkierung montieren (Gewinde-Anfang beachten).

Take care not to lose the flat stripper of the cover plate.

Pour ce faire, monter les écrous toujours de manière symétrique par rapport à l'indexation centrale (respecter l'amorce du filetage!). Conserver consciencieusement le râcleur plat et la plaque de couverture.

Dopo aver pulito tutti i componenti, lubrificare tutte le superfici di scorrimento e rimontare nell'ordine inverso allo smontaggio.

Montare le madreviti sempre in maniera simmetrica alla marcatura centrale (controllare l'inizio della filettatura).

Non perderlo il spogliatore piatto e la piastra di copertura.

Troubleshooting
Fault
General

Spindle and spindle nut stiff.

No clamping force built up power booster not engaged.

Spindle will no longer turn.

Mobile jaw was attached with screws that are too long.

NC Single TC + LC

Power setting on the slip ring can no longer be set to "0".

Clamping force can no longer be released.

NC DUO 90 mech.

Mobile jaws no longer move "synchronously".

Specified clamping distances are no achieved.

Fault
Possible causes

Spindle thread and slinding surfaces affected by chips or corroded.

a) Coupling declutches too soon.

b) User trying to clamp by turning anticlockwise.

c) After the clamping force has been released, the coupling has not clearly engaged again.

d) Slip ring in position „0“.

Mobile jaw was attached with screws that are too long.

Chips may have entered the power adjustment mechanism, possibly blown in by compressed air.

Power booster faulty.

Driving screws between spindle and spindle bearing have loosened.

Spindle nuts are not positioned symmetrically on the screw threads.

Dismantle NC DUO mech. Tighten carrier M6 bolts (two) correctly (approx. 8 Nm).

DE
EN
FR
IT

Dépistage des dérangements

Défaut	Cause	Mesure corrective
Généralités		
La vis et l'écrou tournent difficilement.	Présence de copeaux ou de rouille au niveau du filetage de la vis/sur les surfaces de frottement.	Démonter l'étau ALLMATIC NC, le nettoyer et l'huiler.
L'effort de compression n'augmente pas, amplificateur de puissance ne fonctionne pas.	a) L'accouplement désembraye trop tôt. b) L'opérateur tente de serrer la pièce en tournant la manivelle dans le sens opposé au sens horaire. c) Après le desserrage, l'accouplement n'a pas embrayé correctement (déclic audible). d) La bague à crans se trouve en position «0».	Vérifier la vis d'étai quant à son comportement en rotation; vérifier l'état d'usure du mécanisme d'accouplement. Tourner la vis dans le sens horaire, jusqu'à déclic audible de l'embrayage. Tourner la vis dans le sens opposé au sens horaire, pour provoquer l'embrayage de l'accouplement; ne pas serrer de pièces élastiques. Régler la force de compression. Utiliser des vis d'une longueur adéquate
La vis d'étai ne tourne plus.		
NC Single TC + LC		
Le mécanisme de réglage de la force de compression ne se laisse pas remettre en position «0».	Présence de copeaux à l'intérieur du mécanisme de réglage de la force de compression, éventuellement suite à une opération de nettoyage à l'air comprimé.	Expédier la vis au service de réparation ou commander une vis de recharge standard. Laisser le tourillon de manivelle engagé dans la vis.
Desserger impossible.	L'amplificateur de puissance est défectueux.	Desserrer la plaque d'appui de la partie inférieure, expédier la vis au service de réparation ou commander une vis de recharge standard.
NC DUO 90 mech.		
Les mors mobiles ne sont plus Les «synchronisés».	Les vis d' entraînement situées entre la vis d'étai et le logement de la vis sont desserrées.	Démonter votre NC DUO mech., resserrer correctement (couple: 8 Nm) les vis d' entraînement M6 (2 x).
Les valeurs d'écartement indiquées ne sont pas obtenues.	Les écrous de vis ne sont pas montées symétriquement sur les filetages correspondants.	Démonter la vis d'étai, régler les écrous en respectant l'indexage central.

Ricerca guasti

Guasto	Probabile causa	Eliminazione
In generale		
Il mandrino e le madreviti sono poco scorrevoli.	Le filettature del mandrino o le superfici di scorrimento sono sporche i trucioli o corrose.	Smontare ALLMATIC NC, pulirlo e lubrificarlo.
Non c'è pressione di serraggio, il trasformatore di potenza non ha effetto.	a) La frizione si disinnesta troppo presto. b) L'utilizzatore tenta di serrare girando la manovella a sinistra.	Controllare che il mandrino e la madrevite siano scorrevoli o che la meccanica della frizione non sia usurata. Girare il mandrino in senso orario e riportare la frizione nella posizione d'innesto.
c) Dopo lo sbloccaggio della pressione di serraggio la frizione non viene innestata. d) L'anello di arresto è nella posizione "0".	c) Dopo lo sbloccaggio della pressione di serraggio la frizione non viene innestata. d) L'anello di arresto è nella posizione "0".	Regolare la pressione di serraggio.
Non è più possibile girare il mandrino.	Le ganasce mobili sono state fissate con delle viti troppo lunghe.	Utilizzare delle viti con delle lunghezze adeguate.
NC Single TC + LC		
La pressione di serraggio sull'anello d'arresto non può più essere regolata su "0".	Vi sono dei trucioli nella meccanica di regolazione del serraggio a causa di aria compressa.	Inviare il mandrino in riparazione e richiederne uno in sostituzione. Lasciare il perno della manovella nel mandrino.
Non è possibile sbloccare la pressione di serraggio.	Il trasformatore di potenza è difettoso.	Togliere la piastra di serraggio dalla base, inviare il mandrino in riparazione e richiederne uno in sostituzione.
NC DUO 90 mech.		
Le ganasce mobili non si muovono più in «sincronia».	Le viti di trascinamento tra mandrino e portamandrino si sono allentate.	Smontare NC-DUO mech., avvitare bene le viti di trascinamento M6 (2 x) (ca. 8 Nm).
Non è possibile ottenere le larghezze di serraggio indicate.	Le madreviti non sono stimate Smontare il mandrino, rigirare le madreviti tenendo conto della marcatura centrale.	Smontare il mandrino, rigirare le madreviti tenendo conto della marcatura centrale.

Service	Service	Service	Assistenza
Aktuelle Informationen über Ersatzteile finden Sie unter	Current information about spare parts can be found at	Pour des informations actuelles sur les pièces de rechange, consulter le site Internet	Informazioni aggiornata sui pezzi di ricambio sono disponibili su

www.allmatic.de

Notizen/Notes/Notes/Appunti

DE
EN
FR
IT

DE
EN
FR
IT

